



Зарегистрирован в ИОГКУ «Институт
муниципальной правовой информации
имени М.М. Сперанского»
Государственная регистрация от
28.12.2023 г. № 04-3340/23

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«25» декабря 2023 года

№ 76 - 937 - спр

г. Иркутск

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Сиропитательный дом Е. Медведниковой», 1838–1861 гг., 1838–1917 гг. (вид объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу (местонахождение): Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 59, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) после его государственной регистрации.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области

В.В. Соколов

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Сиропитательный дом Е. Медведниковой», 1838–1861 гг.,
1838–1917 гг., расположенного по адресу: Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Тимирязева, 59

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:

Здание находится в историческом квартале № 99 центральной части города Иркутска, ограниченном улицами Тимирязева (бывш. Преображенская), ул. Дзержинского (Арсенальная), ул. Октябрьской Революции (бывш. Шелашниковская), ул. Декабрьских Событий (бывш. Ланинская). Поставлено с отступом от красной линии застройки ул. Тимирязева.

2. Объёмно-планировочное построение:

Здание трехэтажное каменное с подвалом. В плане П-образное, состоит из прямоугольного в плане объема и двух равновысоких объемов боковых крыльев под вальмовыми крышами. Внутренняя планировка здания коридорного типа с продольным и поперечным расположением капитальных стен, с центральным лестничным блоком, на фасаде композиционно выделенным ризалитом.

- Форма, габариты, высотные отметки здания, его частей и элементов;
- Габариты, материал и расположение капитальных стен здания;
- Местоположение, форма и размеры наружных дверных и оконных проёмов;

- Композиционное построение фасадов;
- Материал, форма, размеры и высотные отметки крыши.

3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:

- стены кирпичные, оштукатуренные, окрашенные;
- кровля металлическая фальцевая;
- главный юго-восточный фасад по центру и по бокам акцентирован ризалитами. Выделяется средний ризалит, больший по высоте и завершённый фронтоном.

- плоскость фасада рустована на всю высоту;
- по горизонтали фасад делят ступенчатые подоконные пояски;
- рустованные лопатки раскрепованы в уровне антаблемента.
- фриз гладкий с профилированным пояском;
- карниз профилированный со значительным выносом;
- оконные проемы в уровне первого этажа арочные, обрамлены ленточными наличниками с арочной рустованной перемычкой и замковым камнем. В подоконной части прямоугольные ниши с филенками;
- оконные проемы в уровне второго этажа прямоугольные с ленточными наличниками с прямолинейным ступенчатым сандриком, с подвышением в основной части;

- оконные проемы третьего этажа арочные, с ленточными наличниками в центральном ризалите и прямоугольные с ленточными наличниками с прямолинейным ступенчатым сандриком;

- расстекловка оконных заполнений многочастная;

- главный вход в здание с прямоугольным дверным проемом, двухстворчатой дверью с арочной фрамугой. Проем оформлен клинчатой перемычкой и увенчан треугольным фронтоном;

- на боковых и дворовом фасадах в уровне первого этажа оконные проемы лучковые, с ленточными наличниками. В уровне второго этажа прямоугольные, с ленточными наличниками с прямолинейным ступенчатым сандриком, со свесами боковых стоек. В подоконной части профилированные тяги. В уровне третьего этажа прямоугольные оконные проемы оформлены ленточными наличниками. Расстекловка оконных заполнений многочастная.

Приложение
к предмету охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Сиропитательный дом Е. Медведниковой»,
1838–1861 гг., 1838–1917 гг., расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 59

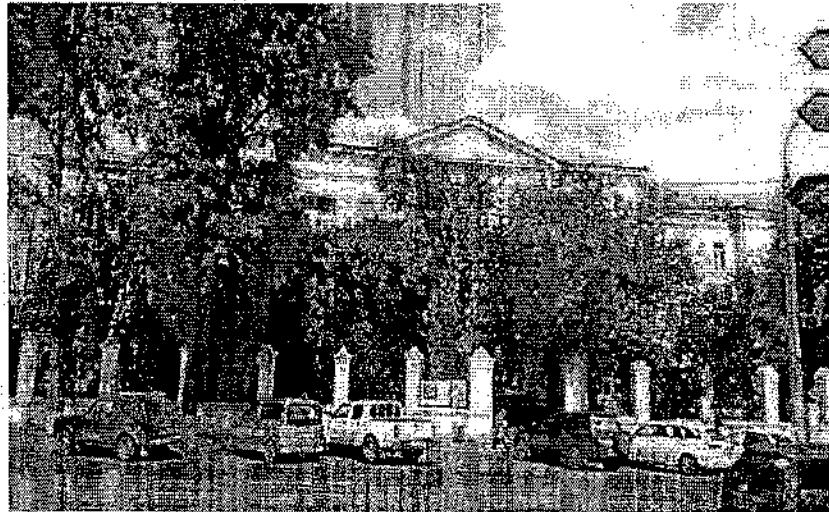


Фото 1. Главный юго-восточный фасад по улице Тимирязева.

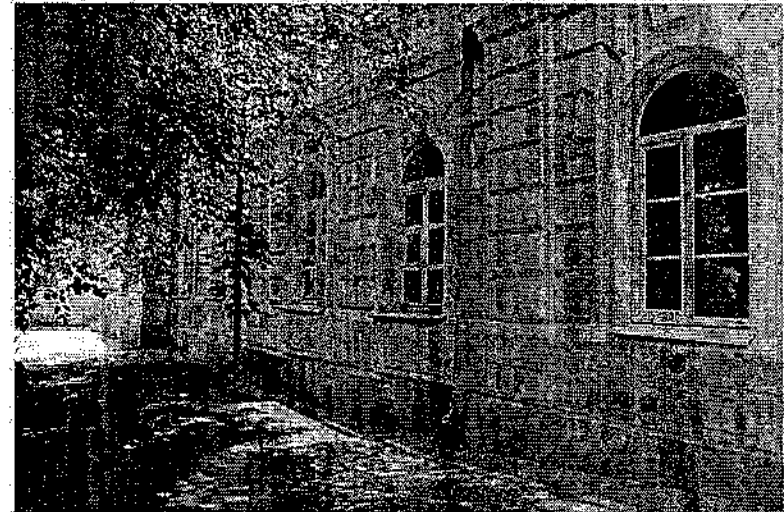


Фото 4. Фрагмент главного юго-восточного фасада по улице Тимирязева.

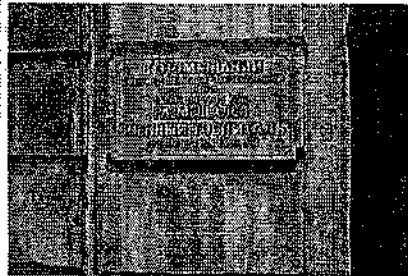


Фото 2 – фото 3. Фрагменты главного юго-восточного фасада по улице Тимирязева.

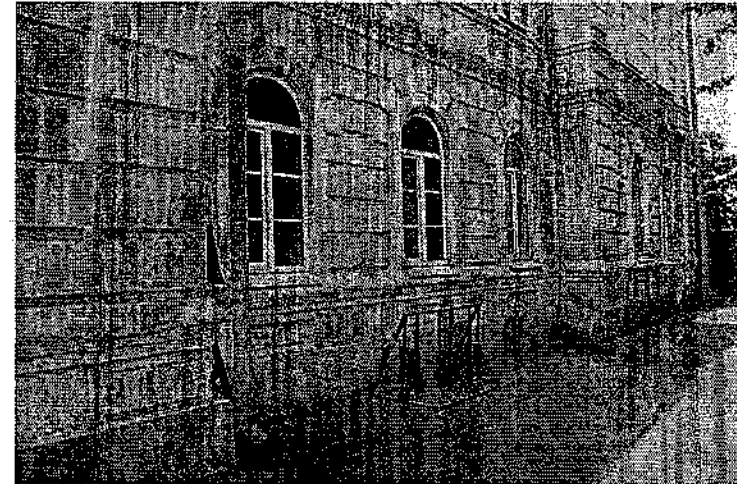


Фото 5. Фрагмент главного юго-восточного фасада по улице Тимирязева.

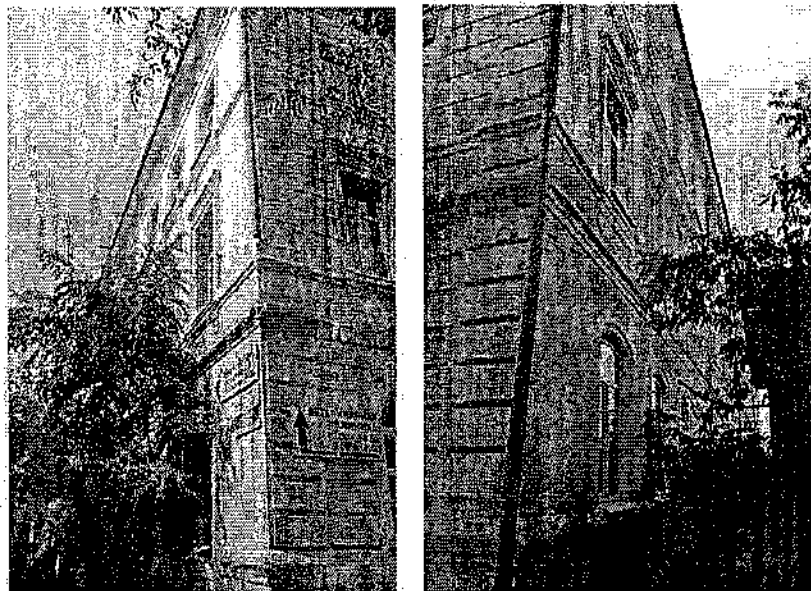


Фото 6-7. Фрагменты главного юго-восточного фасада по улице Тимирязева.

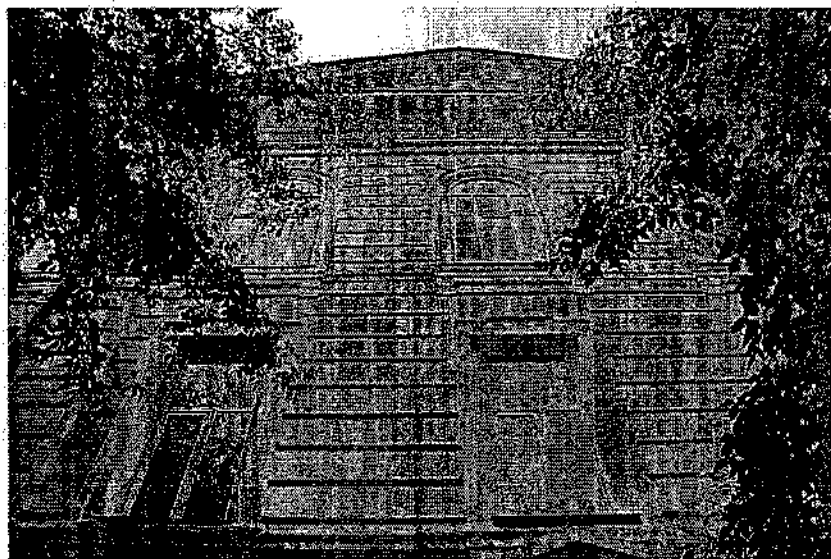


Фото 8. Фрагмент главного юго-восточного фасада по улице Тимирязева.

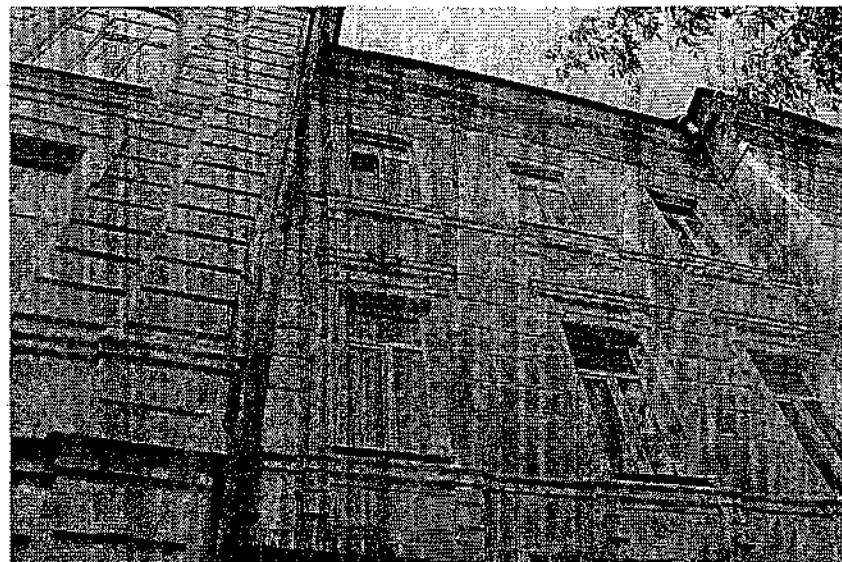


Фото 9. Фрагмент главного юго-восточного фасада по улице Тимирязева.



Фото 10. Фрагмент главного юго-восточного фасада по улице Тимирязева.



Фото 11. Боковой северо-восточный фасад.

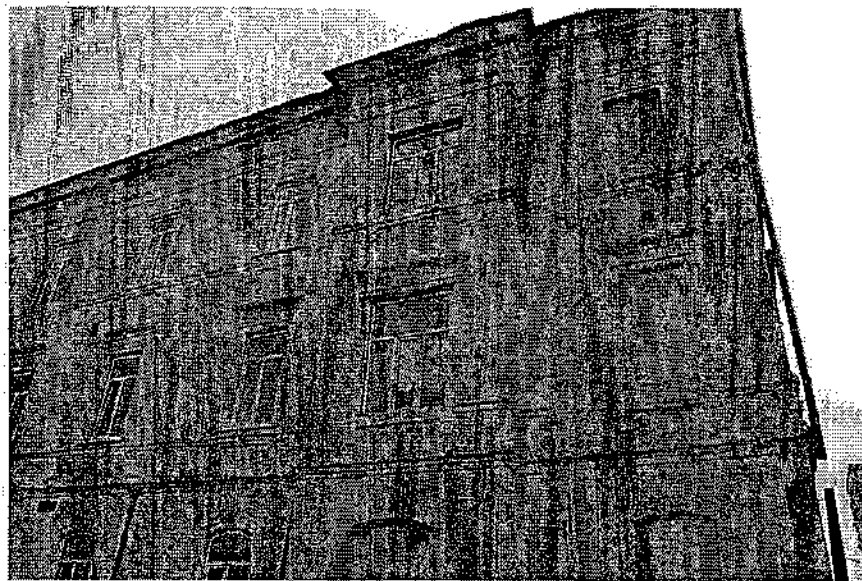


Фото 13. Фрагмент бокового северо-восточного фасада.

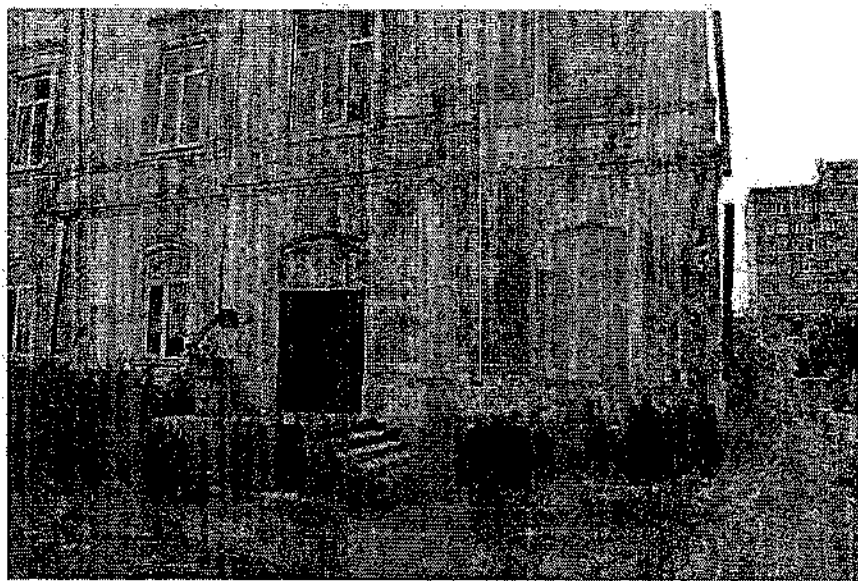


Фото 12. Фрагмент бокового северо-восточного фасада.

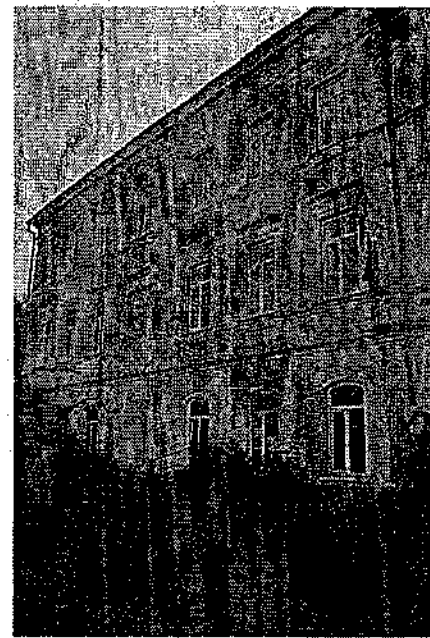


Фото 14. Фрагмент бокового северо-восточного фасада.

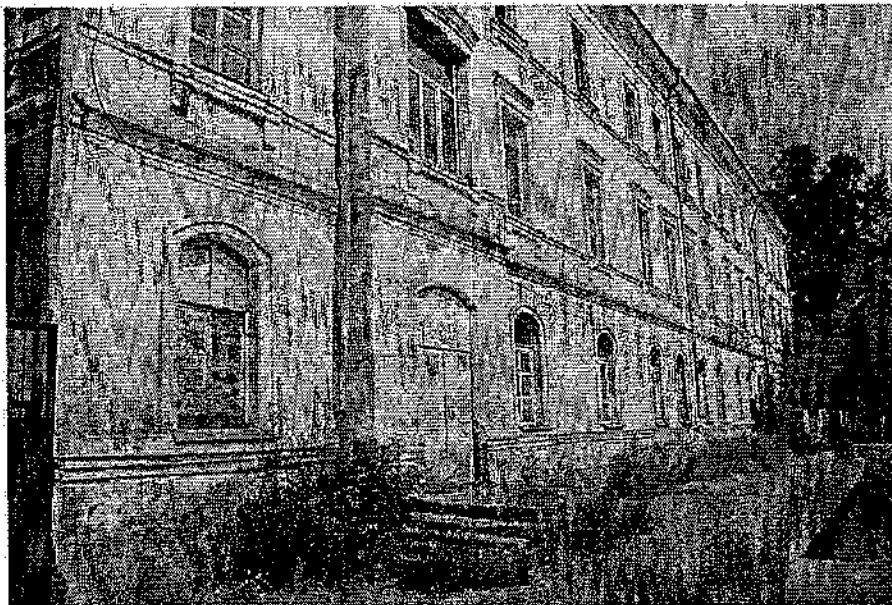


Фото 15. Боковой юго-западный фасад.



Фото 17. Фрагмент бокового юго-западного фасада.



Фото 16. Фрагмент бокового юго-западного фасада.



Фото 18. Фрагмент бокового юго-западного фасада.

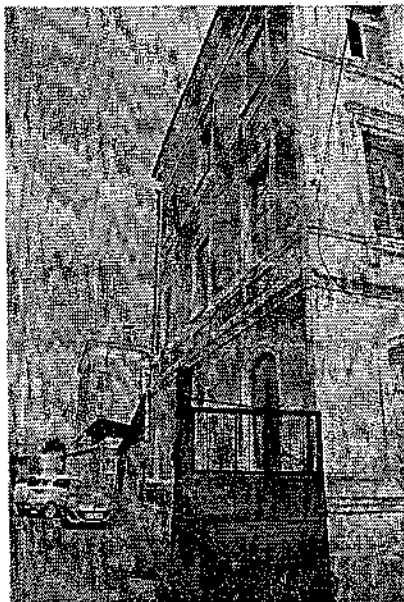


Фото 19—20. Торцевой северо-западный фасад. Левое и правое крылья.



Фото 22. Дворовой северо-восточный фасад. Левое крыло.

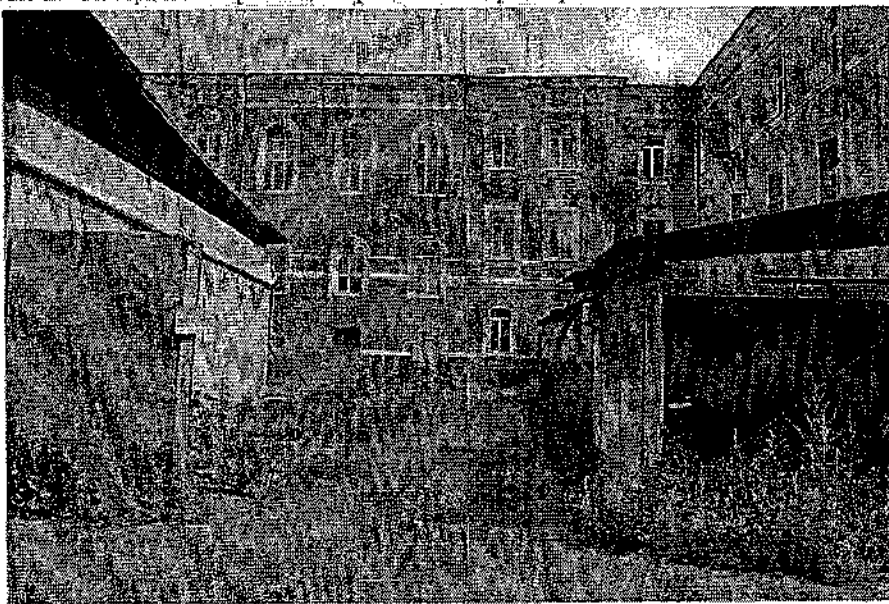


Фото 21. Общий вид со двора.



Фото 23. Дворовой юго-западный фасад. Правое крыло.



Фото 24. Ограда.



Фото 26. Интерьеры. Коридор 3 этаж.



Фото 27. Лестница.

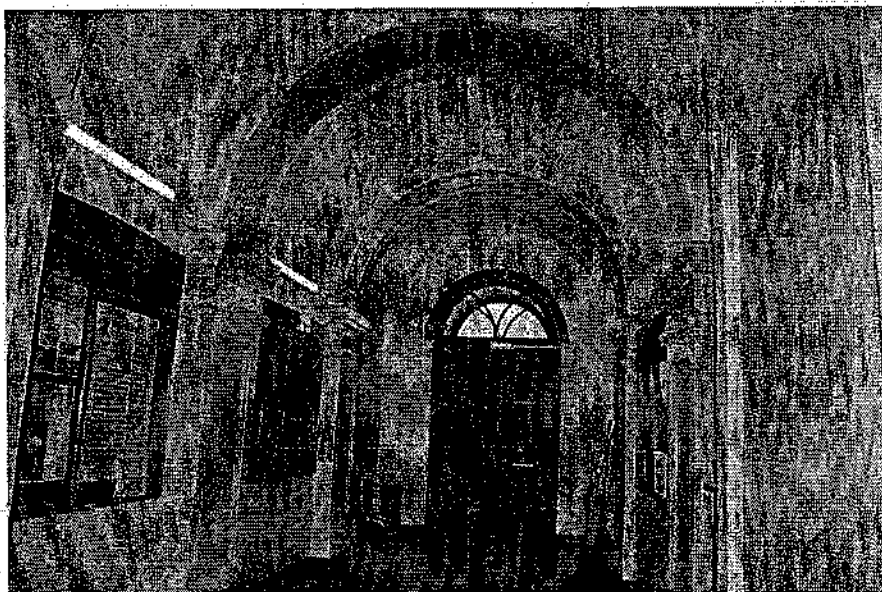


Фото 25. Интерьеры. Вход.

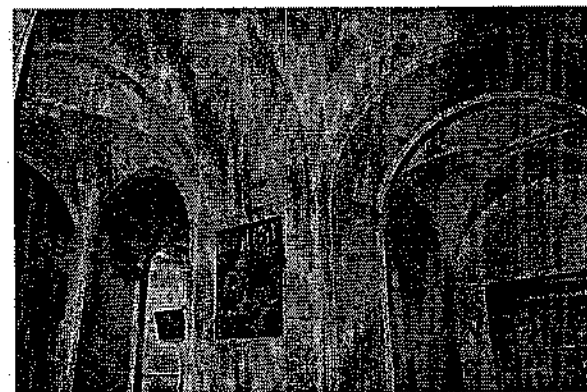


Фото 28. Интерьеры. Зал.